Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
Werkstatt-Dienst
Hammerbrookstr. 78
20097 Hamburg

MATTHIES

Service Mitteilung

nur für den internen Gebrauch zu verwenden

Von : Clemens Uecker 0

Produktgruppe

Reifendienst
Mai 2019

JMP Fix Moto / Spannen von breiten Reifen

Lösung

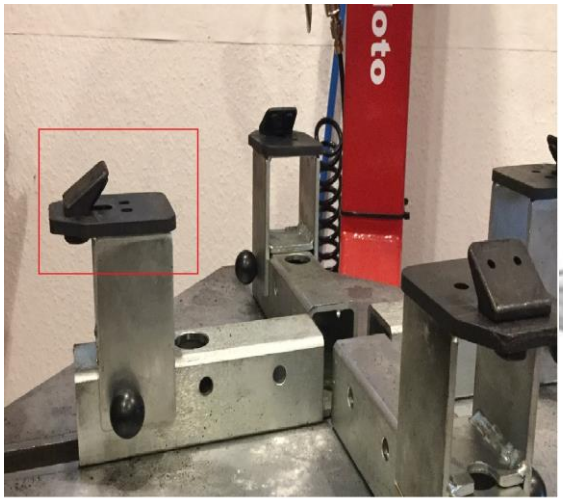


Bild 1

Auslieferzustand



Bild 2

Problem bei breiten Reifen :
Die Reifenwulst drückt auf die Fläche der Spannbacke und somit kann es zu Schwierigkeiten beim Demontieren und Montieren des Reifens kommen.

Lösung :
Die Spannbacken demontieren , umdrehen und in dem letzten Loch der Halterung fixieren. (Bild 1)

So kann die Reifenwulst sich über die Spannbacken drücken und der Reifen kann leichter beim De/ montieren in das Tiefbett gedrückt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Matthies Werkstatt-Dienst

Clemens Uecker